



# คู่มือ การจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกําชແອມໂນເຍຮັວໄກ



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

283 ถนนกางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4324 6772 - 3

<http://www.esanenvi.com>



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ISBN 974-286-021-1

# 1. บทนำ

กําชาดโอมโนเนีย เป็นสารเคมีที่ถูกจัดจำแนกความอันตรายไว้เป็น ประเภท (Class) 2.3 คือ กําชาดพิษและกัดกร่อน และยังจัดเป็นวัตถุ อันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดย มีการนำมาใช้ปะรำโดยอย่างหลากหลายทั้งด้านเกษตรกรรม เช่น กําชาดโอมโนเนีย สำหรับทำความสะอาดของอุตสาหกรรมห้องเย็น โรงผลิตน้ำแข็ง ซึ่งเป็น โรงงานอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการอาจเกิดอันตราย จากสารเคมีดังกล่าวและก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

การเกิดอุบัติภัยจากการรั่วไหลของกําชาดโอมโนเนีย ได้ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพย์สิน สุขภาพของประชาชน และ สิ่งแวดล้อม โดยกําชาดโอมโนเนียเป็นกําชาดพิษ กัดกร่อน เมื่อหายใจเข้าไป ทำให้มีอาการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หายใจไม่สะดวก ไอ เจ็บคอ น้ำท่วมปอด วิงเวียน ถ้าเข้าตาทำให้ตาบอดได้ ถ้าสัมผัสผิวนั้น จะกัดกร่อนทำให้เป็นแผลจากความเย็น หากได้รับในปริมาณ 0.5-1% ทำให้เสียชีวิตได้ และหากมีการปนเปื้อนสูญแผลงน้ำจะส่งผลให้ปลา และสัตว์น้ำตายได้ โดยการเกิดอุบัติภัยดังกล่าวส่วนใหญ่จะเกิดจาก ความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงกันของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงมี สาเหตุมาจากปัญหาด้านเทคนิค และการจัดการอุบัติภัย

ดังนั้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ซึ่งเป็นองค์กรด้าน สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกําชาดโอมโนเนียร์ว้าไฮคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการระงับอุบัติภัย สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดการและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

## **คู่มือ การจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโนนี้ยร์ว่าให้เลิก**

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือหน่วยเผชิญเหตุ และกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอ/ท้องที่ สามารถป้องกันตนเองและปกป้องสชาติชน รวมถึงควบคุมสถานการณ์ในช่วงแรกของการเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว โดยคู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 6 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับก้าวแรกของโมเนีย และอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และความปลอดภัยต่อสาธารณะ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขณะเผชิญเหตุ ได้แก่ การแจ้งเหตุ การกันเขตกันตราย การระงับเหตุ การอพยพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ส่วนที่ 4 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหากกรณีการปนเปื้อนหรือตอกด้างในสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะน้ำ

## ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

## ส่วนที่ 6 เอกสารอ้างอิง

## 2. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Почемโนเนีย

## 2.1) ข้อมูลทั่วไป

- เป็นสารเคมีอันตรายประเภท ก๊าซพิษและกัดกร่อน (Gases-Corrosive)
  - มีชื่อเคมีว่า ไบป์ว่า แอมโมเนีย แอนไฮดรัส (Ammonia Anhydrous) เป็นอนินทรีย์สาร รหัส UN/ID No. 1005 และ รหัส Cas No. 7664-41-7
  - ป้ายแสดงสัญลักษณ์อันตราย (Placards) หรือ รหัส IMO



- มีสูตรโมเลกุล  $\text{NH}_3$
  - “ไม่มีสี” มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว เป็นของเหลว (Liquid fied) ภายใต้ความดัน อุณหภูมิต่ำ สามารถละลายน้ำได้ดี
  - ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ในบริเวณที่เย็นและแห้ง มีการระบายอากาศเพียงพอ เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และสารออกซิไดซ์
  - ปิด瓦ล์วเมื่อไม่ใช้สารหรือภาชนะบรรจุว่างเปล่า และควรตั้งถังก๊าซไว้แน่นอย่างเหมาะสมสมบัณฑ์หรือเก็บ

## 2.2) อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

ก้าวแอนโนเนียมีความเป็นพิษและอันตรายต่อมนุษย์ในลักษณะความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxic) โดยมีอันตรายต่อร่างกายเมื่อ

**คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีก้าชแอมโมเนียร์วิ่งไฟฟ้า**

## ສົມຜັສທາງຈຸກ ຕາ ແລະ ພິວໜັງ ດັ່ງນີ້

សំណើសាខាអាយិជ

- การหายใจเข้าไปในปริมาณมากกว่า 25 ppm ทำให้ระคายเคืองจมูกและคอ
  - ถ้าได้รับปริมาณมากจะหายใจติดขัด เจ็บหน้าอก หลอดลมบีบเกร็ง มีเสมหะและปอดบวม
  - มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาเจียน ความดันโลหิตเพิ่ม

សំណើសាខាបិវឌ្ឍន៍

- ถ้าได้รับปริมาณมากในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้เกิดอาการคันที่ผิวน้ำ เป็นผื่นแดง บวม เป็นแผล
  - ถ้าได้รับปริมาณมาก ๆ และมีความเข้มข้นสูง ทำให้ผิวน้ำไหม้เสบ บวม เป็นน้ำเหลืองจากความเย็น

กินหรือกลืนเข้าไป

- ทำให้เกิดอาการแพ้บินมั่นบริเวณปาก คอ หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร

សំណើសាកថា

- ทำให้เจ็บตา ตาบวม น้ำตาไหล คันที่กระจกตา
  - ถ้าได้รับซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวทำให้เกิดอาการระคายเคืองเรื้อรังต่อตาอย่างถาวร (Chronic Irritation)

## การก่อมะเร็ง

ความผิดปกติอื่น ๆ

- ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง และทำลายไต ตับ ปอด
  - เป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อน
  - ถ้าได้รับปริมาณน้อย ๆ อยู่เป็นประจำจะมีอาการพิษเรื้อรัง (Chronic toxic)
  - ถ้าได้รับปริมาณสูง ทำให้เสียชีวิตได้ในทันที

โดยได้แสดงระดับอันตรายของเคมโมเนียที่มีผลต่อผู้สัมผัสและระยะเวลาที่สัมผัสไว้ในภาคผนวกที่ 2

### 3. ขั้นตอนการปฏิบัติ

### 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	การปฏิบัติ
1. การแจ้งเหตุ	- เจ้าของกิจการ และ/หรือผู้พนักงาน และ/หรือ ผู้ประสานงาน โรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>โทรแจ้งสายด่วน ปภ. กด 1784 หรืออ วิทยุสื่อสาร 150.150 MHz</li> <li>กรณีที่เหตุเกิดในเขตเทศบาล โทรแจ้งไปยังงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล</li> <li>กรณีที่เหตุเกิดนอกเขตเทศบาล โทรแจ้งไปยังอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือ กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนอำเภอ/กิ่งอำเภอ</li> <li>แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- เวลา และสถานที่เกิดเหตุที่แน่ชัด</li> <li>- ลักษณะการเกิดการร้าวไหลของ แอลมิเนียม</li> <li>- จำนวนผู้บาดเจ็บ และลักษณะ ความเสียหาย</li> <li>- สภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งน้ำ ชุมชน โรงเรียน</li> </ul> </li> <li>กรณีผู้แจ้งเป็นเจ้าของกิจการ ควรแจ้ง การดำเนินการระงับเหตุเบื้องต้น</li> </ul>
2. การรับแจ้งเหตุ	หน่วยรับแจ้งเหตุ : ปภ.สายด่วน เทศบาล อุดต. อำเภอ/กิ่งอำเภอ จังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อประสานงานกับหน่วย ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในท้องที่เกิดเหตุ</li> <li>ส่งชุดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการ ตามแผนฉุกเฉินทันที</li> <li>รายงานให้ผู้อำนวยการป้องกันภัย</li> </ul>

**คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีก้าชแอมโมเนียร์ว่าไฟล์**

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	การปฏิบัติ
3. การปฏิบัติเมื่อถึงที่เกิดเหตุ	เจ้าหน้าที่เคมีภัณฑ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ หน่วยตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ตำรวจท้องที่ อปปช. เป็นต้น	<p>ฝ่ายพลเรือนเจ้าของท้องถิ่นและผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชั้นเหนือขึ้นไปทราบทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานตัวเข้าปฏิบัติตาม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์</li> <li>ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และให้รายงานสถานการณ์ตามสายการบังคับบัญชา</li> </ul>
4. การกันเขตอันตราย	เจ้าหน้าที่เคมีภัณฑ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ หน่วยบริหารสาธารณสุขของเทศบาล/อบต.	<p>กรณีเหตุเกิดในโรงงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่เกิดไว้ให้เหลือทันที และให้อยู่เหนืออุลมห้างจุดเกิดเหตุอย่างน้อย 500 เมตร หรือบริเวณที่ตราชวัดพบว่ามีระดับความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียมสูงกว่า 150 ppm.</li> <li>ค้นหาและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและส่งต่อให้กับหน่วยรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุด</li> </ul> <p>กรณีเหตุเกิดบนถนน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กันแยกบริเวณที่เกิดไว้ให้เหลือทันทีอย่างน้อย 100 - 200 เมตร ในทุกทิศทาง</li> <li>วิธีปฏิบัติเบื้องต้นของผู้ชับรถ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดับเครื่องยนต์ ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ</li> <li>- กันขอบเขต เตือนผู้ผ่านไปมา</li> <li>- กันคนให้ห่างเขตอันตราย</li> </ul> </li> </ul>

## **คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมเคมีในประเทศไทย**

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	การปฏิบัติ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติงานอยู่หนึ่งกลุ่ม สาม หน้ากากกรองแอมโมเนีย</li> <li>● ข้อควรระวังในการเข้าพื้นที่เกิดเหตุ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องสวมชุดป้องกันอันตรายที่ เหมาะสมก่อนเข้าพื้นที่</li> <li>- เข้าพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง จากด้านหนึ่งกลุ่ม</li> <li>- ห้ามเข้าดำเนินการได้ ๆ ก่อน สถานการณ์จะได้รับการประเมิน โดยให้พิจารณาข้อมูลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) เกิดอัคคีภัย หรือไม่</li> <li>(2) สภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไร</li> <li>(3) อันตรายที่เกิดขึ้น มีผล กระบวนการอย่างไรต่อมนุษย์ และ ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม</li> <li>(4) อะไหล่ที่ควรจะต้องดำเนินการ  เช่น มีความจำเป็นในการอพยพ  ผู้คนหรือไม่ ต้องใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ใดบ้างในการรับเหตุ</li> <li>(5) อะไหล่คือแนวทางปฏิบัติที่ต้อง  ดำเนินการทันที</li> </ul> </li> <li>- ระบบอากาศบริเวณที่อับก่อน เข้าพื้นที่</li> <li>- หลักเลี้ยงการปฏิบัติงานในที่ต่าง</li> </ul> </li> </ul>
5. การรับจับเหตุ การหากหรือรื้วไอล ของแอมโมเนีย	เจ้าหน้าที่เคมีภัณฑ์ ของโรงงาน/หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยบรรเทา สาธารณภัยของ	กรณีเหตุเกิดในโรงงาน : <ul style="list-style-type: none"> <li>● หากรื้วไอลที่วาร์ล์ว ให้ปิดวาร์ล์ว ทันทีด้วยความระมัดระวัง และ หลักเลี้ยงการสัมผัสกับแอมโมเนีย เหลาที่รื้วไอลโดยตรง</li> </ul>

## คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโน้มน้าวรัวไฟฟ้า

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	การปฏิบัติ
	เทศบาล อบต. หรือทีมภัยสารเคมี เอกชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในขณะปิด瓦ล์ว หรืออุดประรูรัว จากถังเก็บหรือท่อจ่าย ให้ฉีด สเปรย์น้ำคลุมตัวเจ้าหน้าที่เพื่อลดอันตรายจากความเย็นจัด</li> <li>กักน้ำที่ใช้ในการสเปรย์ และน้ำที่ใช้ดักจับไอหรือก้าชแอมโนเนียมไว้ให้หลงสูญหล่น้ำสาธารณะแล้วจึงรวบรวมส่งบำบัด</li> <li>ก้นบีเวรอนจนกว่าก้าชจะถลายน้ำ</li> <li>กำจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ</li> <li>ระหว่างการระงับเหตุจะต้องสำรวจไปสู่ดับป้องกันสารเคมีระดับ A (ดูดป้องกันแบบคลุมทั้งตัว) หรืออย่างน้อยระดับ B</li> </ul> <p>กรณีเหตุเกิดบนถนน:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระหว่างการระงับเหตุ จะต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีแบบคลุมทั้งตัว (ระดับ A) และ SCBA</li> <li>หยุดหรือควบคุมการรัวไหหล หากสามารถทำได้โดยไม่เสียอันตราย</li> <li>ใช้น้ำฉีดเป็นลำไ芳อยเพื่อลดไฟระเหย</li> <li>การเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ ให้เข้าทางทิศเหนือลม</li> <li>ป้องกันน้ำที่ใช้สเปรย์ เพื่อลดไฟระเหยให้หลงสูญหล่น้ำ โดยให้กักน้ำไว้แล้วจึงรวบรวมส่งบำบัด</li> <li>กรณีเกิดอัคคีภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- สารดับไฟใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (<math>\text{CO}_2</math>) ผงเคมีแห้ง สเปรย์น้ำ</li> </ul> </li> </ul>

## คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโอมนีเยียร์ว้าวโลก

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	การปฏิบัติ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพลิงไหม้มีรุนแรง ให้หยุดการรัวไฟล์ของก้าชก่อนทำการดับเพลิง และใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ</li> </ul>
6. การอพยพ	ตำรวจนครบาล ท้องถิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนควรจัดเตรียมพาหนะอาหาร - นำดื่มน้ำให้เพียงพอ ณ ศูนย์รวมพล</li> <li>ควรพิจารณาการอพยพประชาชนที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร ถึง 1,100 เมตร ห่างจากเกิดเหตุในทิศใต้ลมหรือบริเวณที่มีระดับความชื้นสัมบั้นของก้าชแอมโมเนียมสูงกว่า 150 ppm ขึ้นไป</li> </ul>
7. การรักษาพยาบาล	โรงพยาบาล/ สถานพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขันแรกนำผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีก้าชแอมโมเนียมไปอยู่บริเวณที่ระบายอากาศที่ดีและอยู่ทิศทางเหนือลม</li> <li>การปฐมพยาบาลเบื้องต้น           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) กรณีหายใจเข้าไป               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ได้รับสาร</li> <li>- ถ้าไม่หายใจให้บีบหัวใจ หรือใช้เครื่องช่วยหายใจให้ออกซิเจน</li> <li>- รักษาร่างกายให้อบอุ่น/rักษาอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในภาวะปกติ</li> <li>- นำส่งแพทย์โดยเร็วถ้าผู้ป่วยหายใจออกหรือไอรุนแรง หายใจไม่สะดวกควรให้ออกซิเจน 2 นาที</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

**คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีก้าชแอมโมเนียร์ว่าไฟล์**

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	การปฏิบัติ
		<p>(2) กรณีสัมผัสทางผิวหนัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆ นานๆ โดยน้ำไหลผ่าน หรือฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที</li> <li>- เสื้อผ้า และรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีให้ถอดออกขณะล้างน้ำให้หมด ไม่ควรถอดออกก่อนถูน้ำ</li> <li>- รักษาร่างกายผู้ป่วยให้อบอุ่นขณะนำส่งแพทย์</li> </ul> <p>(3) กรณีกินหรือกินเข้าไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าผู้ป่วยมีสติให้บ้วนปากด้วยน้ำแล้วดื่มน้ำมาก ๆ หรือดื่มน้ำอย่างน้อย 2 แก้ว หรือถ้ามีน้ำส้มคั้นน้ำมะนาว ให้ดื่มพร้อมน้ำ</li> <li>- อย่ากระตุนให้ค่าเจียนแล้วนำส่งแพทย์โดยเร็ว</li> </ul> <p>(4) กรณีเข้าตา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีโดยให้น้ำไหลผ่านให้ทั่วทั้งด้านในเปลือกตาบน เปลือกตาล่างอย่างน้อย 15 นาที แล้วล้างซ้ำทุก 10 นาที ในรอบระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยแต่ละครั้งที่ล้างซ้ำนาน 5 นาที</li> <li>- หากมีกรดบอริค 5% สามารถใช้ล้างแทนน้ำได้โดยวิธีการล้างแบบเดียวกัน</li> <li>- นำผู้ป่วยส่งจักษุแพทย์</li> </ul> <p>● อย่าใช้วิธีพายปอดด้วยวิธีเป่าปาก หากผู้ป่วยกินหรือหายใจเข้าสาร</p>

## **คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมเคมีในประเทศไทย**

ชื่นตอน	ผู้ปฏิบัติ	การปฏิบัติ
		<p>เคมีเข้าไป ให้ใช้เครื่องซ่วยหายใจแบบหน้ากากชนิดท่อเป่าปากแบบทางเดียว (one - way valve) หรือ อุปกรณ์ซ่วยหายใจที่เหมาะสมอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ฝึกระวังอาการของผู้ป่วย เพาะอาการของผู้ป่วยต่อสารเคมีอาจแสดงออกภายในหลัง</li> </ul>

### 3.2 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่เเพชิณ์เหตุ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้



หมวดนิรภัย



## ແວ່ນຕານິຮກໍຍ ຜົນດປິດມິດຊີດ



หน้ากากตัวกรองสารเคมีชนิดครึ่งหน้า



ถุงมือทำจาก Neoprene, Butylneoprene, Aporn, Buna-N ต้องไม่ใช้ถุงมือที่ทำจาก PVC และ Polyethylene



รองเท้านิรภัยทำจากยางสังเคราะห์



## หน้ากากตัวกรองชนิดเติมหน้า



## เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถัง อากาศในตัว (SCBA)

## **คู่มือ การจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโนนี้ยร์ว่าให้เลิก**

- กรณีต้องปฏิบัติงานเพื่อการระงับภัยจะต้องใช้ชุดป้องกันสารเคมีชนิดคลุมทั้งตัว (Totally-Encapsulating Chemical Protective) และอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (Positive Pressure Self-Contained Breathing Apparatus; SCBA)

- ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลดังนี้
    - 100 ppm หรือน้อยกว่า** - หน้ากากป้องกันการหายใจชนิดที่มีตัวลับกรองเคมโมเนียและปกปิดเต็มใบหน้า (Full facepiece and Ammonia Cartridge)
    - 300 ppm หรือน้อยกว่า** - เครื่องป้องกันการหายใจชนิดที่มีตัวลับสำหรับกรองเคมโมเนีย และปกปิดเต็มใบหน้า (Full facepiece and Ammonia Cartridge) หรือ
      - อุปกรณ์ช่วยหายใจประเภทที่ใช้การสูดอากาศสำหรับการหายใจที่มีอัตราการไหลของอากาศแบบต่อเนื่อง หรืออุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air-purifying respirator) พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจและหน้ากากแบบเต็มหน้า
    - 500 ppm หรือน้อยกว่า** - หน้ากากป้องกันก๊าซเคมโมเนียที่มีสายรัดคาง
      - เครื่องป้องกันการหายใจชนิดที่มีตัวส่งอากาศบริสุทธิ์ หมวก หรือชนิดที่สวมคลุมศีรษะ (Supplied air with a full facepiece, helmet or hood)

## **คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโอมโมนียร์ว่าไฟล**

**กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น**

- เครื่องป้องกันหายใจชนิดมีถังสั่งอากาศบริสุทธิ์ และปิดมิดใบหน้า
- อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก หรือ
- อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับหายใจพร้อมหน้ากากแบบแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก

**การพจญเพลิง**

- เครื่องป้องกันการหายใจชนิดที่มีท่อส่งอากาศบริสุทธิ์ และปักปิดใบหน้า มีหน่วยวัดความดันของอากาศที่แสดงปริมาณของอากาศอย่างเพียงพอ

**การหนีออกจากบริเวณที่มีก๊าซเคมโมเนีย**

- หน้ากากป้องกันก๊าซเคมโมเนียแบบเต็มหน้า
- เครื่องช่วยการหายใจได้ ๆ ที่มีท่อส่งอากาศบริสุทธิ์ช่วย หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA)

## **คู่มือ การจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโนนี้ยร์ว่าให้เลิก**



ชุดป้องกันระดับ A




ชุดป้องกันระดับ B



## ชุดป้องกันระดับ C



ชุดป้องกันระดับ D

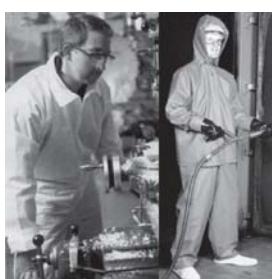

ចុះដំណឹង

3.3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการใช้เอมโมนียในโรงงานอุตสาหกรรม ควรพึงปฏิบัติตามดังนี้

(1) อาคารที่มีการใช้เคมโมเนียต้องออกแบบให้ปิร์ง โล่ง ระบายอากาศได้ดี (ไม่ควรเป็นผนังทึบทั้ง 4 ด้าน)

(2) พื้นที่ห้องเครื่องควรติดตั้งหัวฉีดน้ำอัดในมิติแบบชิดฝอยโดยตรงทำให้เกิดม่านน้ำและให้ควบคุมการทำงานโดยอุปกรณ์การตรวจจับก้าเซร์วิส

(3) บริเวณที่มีการใช้เคมโมเนีย และบริเวณที่วางห้องบรรจุก๊าซจะต้องไม่ว่างใกล้กับสารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible Substance) (ภาคผนวกที่ 2) สารไวไฟหรือบิรู wen ที่มีความร้อน

(4) จัดให้มีฝึกบัวชำระล้างกายและน้ำพุแรงดันต่ำที่ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ณ พื้นที่ทำงาน

## **คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโน้มเนี้ยร์วัวใหญ่**

(5) ใช้หน้ากากป้องกันก๊าซแคมโมเนีย หมวกนิรภัย แวร์ตานิรภัย เสื้อแขนยาว การเงงขายาว ถุงมือและรองเท้านิรภัย ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งหมั่นตรวจสอบช่องแซมให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ต้องไม่ลาก และระวังไม่ให้ท่อบรรจุก๊าซกระแทกพื้นหรือของแข็งอย่างรุนแรง

(7) ควรติดตั้งลินกันกลับ (Check value) ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำหรือเคมีอื่นในกระบวนการผลิตย้อนกลับเข้าปืนเป็นภัยในท่อบรรจุก๊าซ

(8) อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้กับแคมโมเนียจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้งานกับแคมโมเนียได้

(9) กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้ปิดวาล์ว และฉีดน้ำเป็นละอองเลี้ยงรอบนอกภาชนะบรรจุ

(10) ต้องมีการอบรมพนักงานเก่าเพื่อทบทวน และพนักงานใหม่เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตราย การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

## 4. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

#### 4.1) ผลกระทบของแม่มโนเนียมต่อสภาวะแวดล้อม

- การระบายลงสู่แหล่งน้ำ จะมีผลต่อปลาและสัตว์น้ำอื่นโดยตรง โดยทำให้เสียชีวิต ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลง วงจรเชื้ออาหารในระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง
  - การปนเปื้อนในอากาศ จะได้สารประกอบกลุ่มไนโตรเจน NO<sub>x</sub> ละของฟูมแคมโมเนียในอากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ

4.2) การกำจัดของเสียจากการกระบวนการจัดการภาวะ  
แอมโมเนียร์ว์ในเหลือหอก และการทำลายฤทธิ์แอมโมเนีย

- พื้นที่ที่จะใช้เป็นบริเวณทำลายถังจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible Substance)
  - ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ SCBA ชุดป้องกันสารเคมี
  - วิธีกำจัดแอมโมเนียมที่ป่นเปื้อนในสลดูดซับหรือป่นเปื้อนกับเสื้อผ้า ดังนี้
    - (1) นำวัสดุป่นเปื้อนรวมใส่ในภาชนะที่ทนกรดกร่อน
    - (2) นำกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ (HCl) 10% คลุกวัสดุป่นเปื้อนให้ทั่ว ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง ให้หยุดเติมกรดเกลือ
    - (3) ล้างวัสดุป่นเปื้อนด้วยน้ำ และทำให้แห้ง จากนั้นนำกลับไปใช้อีกได้ในคราวต่อไป

## **คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมเอนไซม์ร้าวไหล**

- วิธีบำบัดน้ำจากการสเปรย์เพื่อลดการระเหยเป็นไอของเอมโมเนีย

- (1) ทำให้เลือดจากด้วยน้ำ แล้วทำให้เป็นกลางโดยกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลี่อ (HCl) 10% ห้ามใช้กรดทำให้เป็นกลางโดยตรง
- (2) ทดสอบความเป็นกลางโดยการเปลี่ยนสีกระดาษลิตแมส จากน้ำเงินเป็นแดง หรือกระดาษ pH ที่มีสเกลเทียบสี หรือโดย pH-meter จะทำให้ pH อยู่ในช่วง 5.6-9 ก่อน จึงรับประทานสูแหล่งรองรับน้ำทึบต่อไป

### **4.3) การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนหลังเกิดเหตุ**

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 หรือหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ ควรทำการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหลังเกิดเหตุ โดยเร็วที่สุด

- ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของเอมโมเนียในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและบริเวณจุดเกิดเหตุ โดย

(1) บริเวณจุดเกิดเหตุ หรือในสถานประกอบการ จะต้องมีระดับความเข้มข้นเฉลี่ยของเอมโมเนียในบรรยากาศมีค่าไม่เกินมาตรฐานคือ 50 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ 35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ( $mg/m^3$ ) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารสำหรับการทำงานปกติ 8 ชม./วัน หรือ 40 ชม./สัปดาห์ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน อาจจะใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาอพยพกลับเข้ามาทำงาน ในสถานประกอบการได้ตามปกติ

(2) บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จะต้องมีระดับความเข้มข้นของเอมโมเนียในบรรยากาศ มีค่า 25 ppm ตามข้อแนะนำของ ERPG-1 (AIHA ERPGs, 2005) จึงสามารถพิจารณาอพยพกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยของประชาชนทั่วไป

**คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีก้าชแอมโมเนียร์วิ่งไฟฟ้า**

- ตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียมในแหล่งน้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนโดยให้มีปริมาณแอมโมเนียมไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ( $\text{mg/l}$ ) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) ซึ่งถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
  - การเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์
    - วิธีเก็บตัวอย่าง ใช้หลอดเก็บตัวอย่าง
    - วิธีการวิเคราะห์ ใช้ก้าชโครามาโตกราฟี
    - อัตราการให้ผลสำหรับเก็บตัวอย่าง 0.1 ถึง 0.2 ลิตรต่อน้ำที่
    - ปริมาตรการเก็บตัวอย่างต่ำสุด 0.1 ลิตร สูงสุด 76 ลิตร

## ការគង់

### 1. នមាយលេខទូរសព្ទពិតិត្តការណីច្បាស់នៅក្នុងខេត្ត

សាយដំឡើង	ទូរសព្ទសាយដំឡើង
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	1784
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	1650
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	1584
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	1193
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	1677
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	191
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	199
ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម	1669

អាជីវកម្មរបស់ខេត្ត	ទូរសព្ទអាជីវកម្មរបស់ខេត្ត
សំណងការពេទ្យក្នុងខេត្ត	043 - 814843, 043 - 820946
សំណងការពេទ្យក្នុងខេត្ត	043 - 221184
សំណងការពេទ្យក្នុងខេត្ត	044 - 813321
សំណងការពេទ្យក្នុងខេត្ត	043 - 777314, 044 - 777773
សំណងការពេទ្យក្នុងខេត្ត	042 - 311149, 042 - 311393
សំណងការពេទ្យក្នុងខេត្ត	043 - 237093, 043 - 237283

## **คู่มือ การจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมโนนี้ยร์ว่าให้เลิก**

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โทรศัพท์สายด่วน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10	043 - 246772-3, 043 - 331133
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	043 - 811561, 043 - 811711
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	043 - 226042, 043 - 226049
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	044 - 836826 - 9
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	043 - 777971 - 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู	042 - 312049 - 50
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	043 - 811244
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	043 - 333115-6, 043 - 236755
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ	044 - 821427, 044 - 8811316
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	043 - 777824
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	042 - 312152-3

## คู่มือการจัดการอุบัติภัยสารเคมี กรณีกิจกรรมเอนเนียร์ร็อกวิ่ง

### 2. ระดับความเป็นพิษและอันตรายแบบเฉียบพลันของเอมโมเนียมต่อมนุษย์

ความเข้มข้น NH <sub>3</sub> (ppm)	ผลต่อผู้สัมผัส	ระยะเวลาที่สัมผัส
5 - 9	- จมูกเริ่มรับกลิ่นได้	- เมื่อสัมผัส
100	- ผู้สัมผัสบางรายมีอาการระคายเคืองอีด้อด	- 1/2 ชม.
400	- ระคายเคืองลำคอ หายใจติดขัด	- ไม่ควรได้รับนานเกิน 1 ชม.
500	- ความดันโลหิตเพิ่ม หายใจติดขัด	- 1/2 ชม.
700	- ระคายเคืองต่อมตามาก การมองไม่ชัด	- 1/2 ชม.
1,720	- อาการไอรุนแรง ซัก	- หลังได้รับ 1/2 ชม. ทำให้เสียชีวิต
5,000 - 10,000 (0.5 - 1%)	- อาการเกร็งของระบบ ทางเดินหายใจ สภาพภาวะขาดออกซิเจน ของเนื้อเยื่อ	- เสียชีวิตทันที

สารที่เข้ากันไม่ได้กับเอมโมเนียม (Incompatible Substances) ได้แก่ ทอง เงิน ป্রอท สารออกซิไดซ์ ไฮโลเจน สารประกอบไฮโลเจน กรด ทองแดง อลูมิเนียม คลอเรต สังกะสี

### 3. ชุดป้องกัน

- เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (Positive Pressure Self Contained Breathing Apparatus, SCBA) อุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับช่วยในการหายใจขณะทำการระงับภัย ควรใช้คุปกรณ์ที่มีใบรับรองจาก NIOSH และ Safety and Health Administration หรือมาตรฐานดับเพลิง
  - ชุดป้องกันวัตถุอันตรายและอุปกรณ์ (Chemical Protective Clothing and Equipment) การใช้ชุดป้องกันวัตถุอันตรายและอุปกรณ์อย่างปลอดภัย จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและต้องอาศัยประสบการณ์โดยปกติจะไม่ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ชุดป้องกันชนิดนี้อาจป้องกันวัตถุอันตรายได้เพียงชนิดเดียว แต่วัตถุอันตรายอื่นอาจซึมผ่านชุดป้องกันได้ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเลือกชุดป้องกันที่เหมาะสมกับวัตถุอันตรายนั้น นอกจากนั้นยังไม่สามารถป้องกันความร้อนและความเย็นได้ หรือป้องกันได้น้อย

ชุดป้องกัน สามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

ระดับ A: ชุดป้องกันวัตถุอันตรายชนิดคลุมทั้งตัว (Totally Encapsulating Chemical Protective : TECP) และ SCBA สำหรับใช้ป้องกันการรั่วซึมผ่านของสารเคมี

ระดับ B: SCBA และชุดป้องกันการกระแทกของสาร (Splash Suit)

ระดับ C: หน้ากากแบบเต็มหน้าและครึ่งหน้า และชุดป้องกันภัยรุς เช่น ชุดป้องกันเชื้อโรค

ระดับ D: ชุดป้องกันแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

## เอกสารอ้างอิง

1. กรมควบคุมมลพิช. 2543. มาตรฐานคุณภาพน้ำและเกณฑ์ระดับคุณภาพนำ้ในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร.
2. กรมควบคุมมลพิช. 2546. คู่มือการระงับเหตุอุบัติภัยจากการวัตถุอันตราย. ศูนย์สนับสนุนปฏิการฉุกเฉินสารเคมี, กรุงเทพมหานคร.
3. “ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)” กรมควบคุมมลพิช สืบค้นจาก <http://www.pcd.go.th>
4. “เอมโมเนีย แอนไฮดรัส” สำนักควบคุมวัตถุอันตราย สืบค้นจาก <http://www.diw.go.th>
5. Emergency Response Planning Guideline (ERPG). 2005. American Industrial Hygiene Association (AIHA) Emergency Response Planning Committee. สืบค้นจาก <http://www.aiha.org>.

## **គណន៍ផ្សេងៗ**

**ព័ត៌មានប្រើប្រាស់**

នាមពេលប្រើប្រាស់ : នានាសារារាយបាល នានាពិធីបាល  
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 10

នាមពេលប្រើប្រាស់ : នានាសារារាយបាល នានាពិធីបាល

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 10  
នានាសារារាយបាល នានាពិធីបាល

**អ្នកប្រើប្រាស់**

នាមពេលប្រើប្រាស់ : នានាសារារាយបាល នានាពិធីបាល  
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 5

**ពិនិត្យ - ទូរសព្ទ**

នាមពេលប្រើប្រាស់ : នានាសារារាយបាល នានាពិធីបាល  
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 5

**សំណងការងារបណ្តុះការការពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពេទ្យ**

លេខទូរសព្ទ 283 ឈុននកលាភម៉ែង តាំបន់នឹងម៉ែង ខេត្តកំពង់ចាម  
ជំនាញទី 40000

ទូរសព្ទ 0 4324 6772-3

Website <http://www.esanenvi.com>

E-mail : [envioff@hotmail.com](mailto:envioff@hotmail.com)

**ពិនិត្យទី 1**

ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 10 នានា

**ពិនិត្យទី 2**

ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 10 នានា